

Montagevejledning - Fleksible overgangsmanchetter - 6-12Nm.

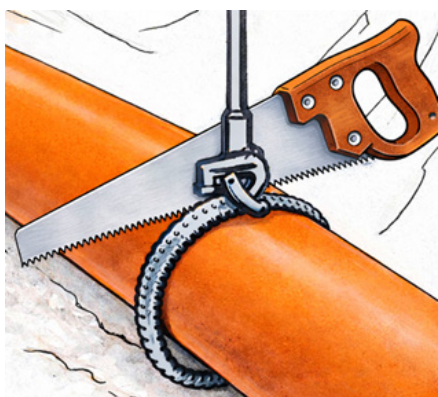


Fig 1.



Fig 2.

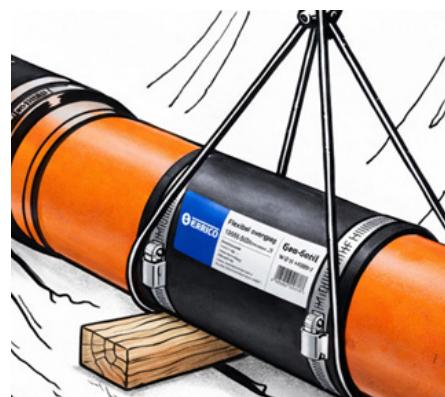


Fig 3.



Fig 4.



Fig 5.



Fig 6.

Fig. 1. Fjern den beskadigede del af røret. Sørg for at rørenderne er vinkelrette, fri for snavs og grater. Dette sikres også ved ny anlæg.

Fig. 2. Det er meget vigtigt at rørenderne ligger umiddelbart op ad hinanden.

Fig. 3. Spændebåndene løsnes og overgangen monteres på rørenderne.

Fig. 4. Den nye rørdel tilpasses i længden og lægges på plads. Indstikslængden afmærkes = $\frac{1}{2}$ længde af overgangen. Rørene kan nu samles.

Fig. 5. Overgangene skydes tilbage over samlingen - til afmærkningen. Herefter bespændes med et moment på 12 Nm. Med en momentnøgle

Fig. 6. Ved anvendelse på ultrarør SKAL der anvendes indlæg før montage. Der kan eventuelt anvendes gummiringe som passer til det anvendte ultrarør. Ultra Rib 2 og Ultra Pvc ringe kan købes hos LHI

Fig. 7. Ved lægningsdybder > end 5 mtr brug en Fernco EDPM med stålsvøb.

Ved brug på Ultra-rør - placering af indlæg.

200 mm: spor 3 og 4	400 mm: spor 1 og 2
250 mm: spor 2 og 3	560 mm: spor 1 og 2
315 mm: spor 2 og 3	

Testet til 0,6 bars tryk. = 6 mtr vandsøjle.

VA
VA-godkendt!